

POWER COMMANDER III

USB

Aprilia Futura 1000 2001-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol
- 1 Morsetto per Cavo

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

www.powercommander.it

www.powercommander.com

Porta di Espansione

Porta USB




LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it



- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Scollegare il cablaggio dall'iniettore nel lato destro della moto premendo sulla molletta di fermo del connettore (Fig. A).

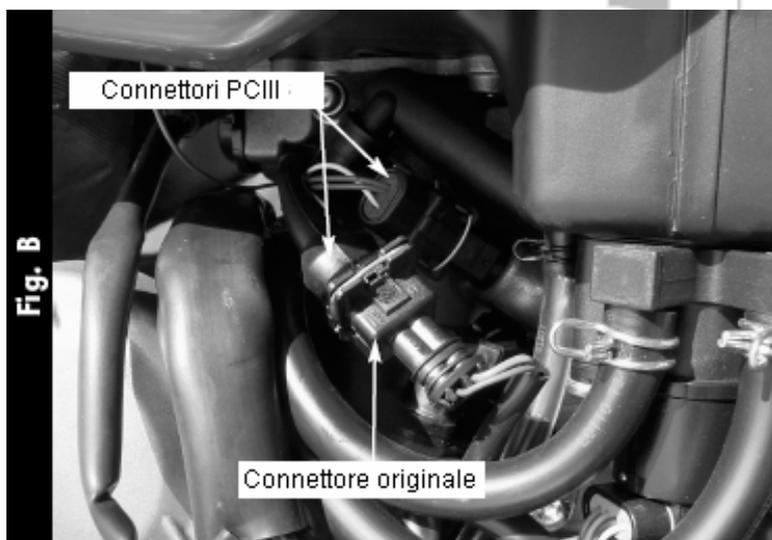

- 4) Collegare la coppia di connettori Power Commander con i fili colore arancione in linea con l'iniettore anteriore (Fig. B).
- 5) Ripetere i punti 3 e 4 per l'iniettore posteriore sul lato destro della moto utilizzando i connettori dal Power Commander con i fili gialli.



- 6) Scollegare il connettore dal sensore di posizione farfalla (Fig. C). Il sensore si trova nella parte posteriore del corpo farfallato.

Fig. D



- 7) Fissare il morsetto fornito al filo Marrone con traccia Bianca (Fig. D).

NOTA: Si raccomanda di utilizzare grasso dielettrico per questa connessione.


Fig. E



- 8) Collegare il filo grigio dal Power Commander al morsetto (Fig. E).

NOTA: Si raccomanda di utilizzare grasso dielettrico per questa connessione.

Fig. F

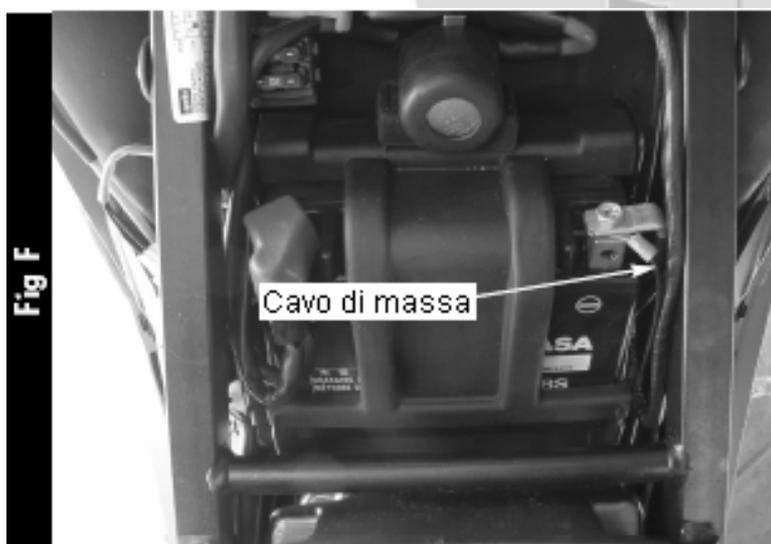

- 9) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. F).

Fig. G



10) Posizionare il PCIII sotto il kit attrezzi in dotazione alla moto. Se non si utilizza il kit attrezzi, fissare il PCIII con il velcro fornito (Fig. G). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.

FAST BY
CCP
Engineering Products